


CLAAS

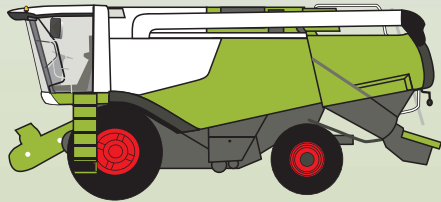

LEXION 770 - 620
LEXION 600 - 510

Umbauanleitung

Getreide auf Mais

Mais auf Getreide

Conversion Instruction

Grain to Maize

Maize to Grain

Instructions de modification

Des céréales aux maïs

Du maïs aux céréales

Istruzioni per modifica

Da cereali a mais

Da mais a cereali

Instrucciones de modificación

De cereal a maíz

De maíz a cereal

SERVICE & PARTS

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

**VORSICHT!**

Art und Quelle der Gefahr

Folgen: Sachschäden

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

**Hinweis!**

Art und Quelle der Hinweise

Folgen: Wirtschaftliche Nutzung oder einfache Montage der Maschine

- Maßnahmen

**Umwelt!**

Art und Quelle der Gefahr

Folgen: Umweltschaden

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr





4 Umbau

4.1 Maisdruschausrüstung einbauen

129378-001

4.1.1 Maschine außer Betrieb setzen

Bevor Arbeiten an der Maschine verrichtet werden, folgende Arbeitsschritte durchführen:


- Dieselmotor ausschalten. 
- Feststellbremse betätigen. 
- Zündschlüssel abziehen.
- Schlüssel des Batterie-Trennschalters abziehen. 
- Abwarten bis nachlaufende Maschinenteile zum Stillstand gekommen sind.
- Maschine durch Unterlegkeile sichern. 
- Sicherstellen, dass die Maschine nicht durch Dritte in Betrieb gesetzt werden kann.

145381-001

4.1.2 Einzugsketten

Auflagen einstellen:

- Die Auflagen links und rechts im Einzugskanal zur unteren Begrenzung des Schrägförderers mit dem Passstift bei Getreidedrusch in die Bohrung (A) und bei Maisdrusch in die Bohrung (B) einsetzen.
- Zum Umsetzen die Schraube (S) nur lösen.
- Nach dem Umsetzen die Schraube (S) anziehen.

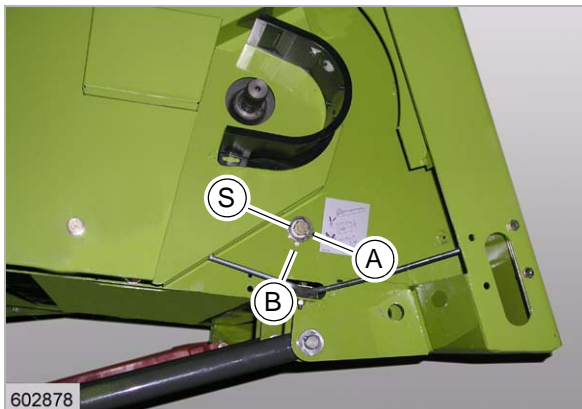

5114-001

8

4.1.3 Schneidwerk-Entlastungsfedern blockieren

145382-001


Siehe Betriebsanleitung.

4.1.4 Trommelhaus

145383-001

Vorkorbsegmente tauschen


Siehe Betriebsanleitung.

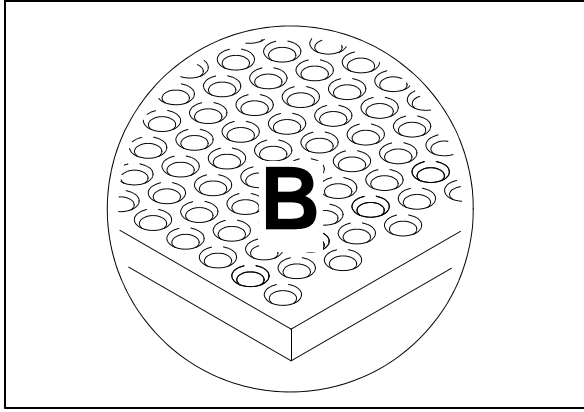

8893-001

27


Plansiebe Körnermais
rund gedrückt Ø 18 mm
rund gedrückt Ø 20 mm

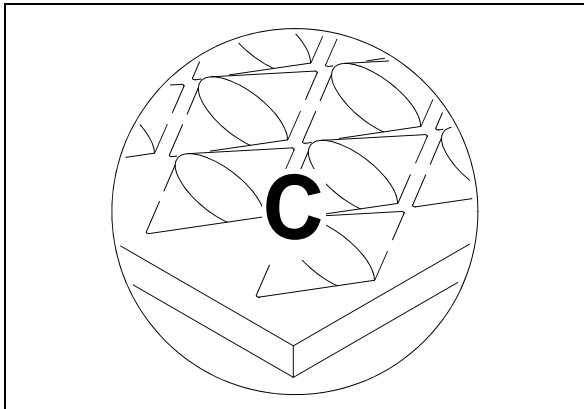

8894-001

28

80 / 40 Nasensieb (für Maisspindelgemisch, CCM)

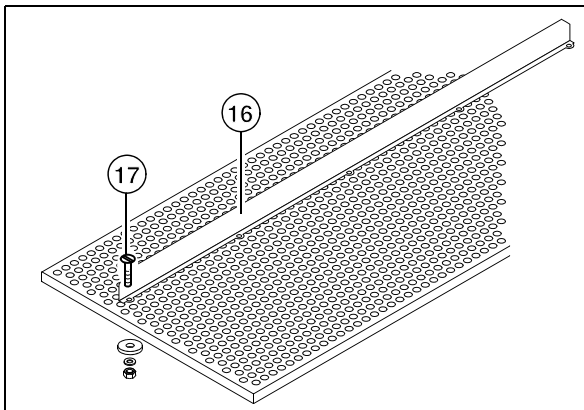

8895-001

29


Stegbleche einbauen (ohne 3-D-Reinigung)

Stegbleche (16) können bei starker Hanglage mit den Flachrundschauben (17) auf den oberen Plansieben aufgeschraubt werden.

Die Stegbleche gewährleisten bei Hanglage eine gleichmäßigere Ausnutzung der Siebfläche.

Strohhäcksler-Einstellung ab Baujahr 2004						
LEXION	Typ	Stückzahl der Schlegelmesser Getreide	Stückzahl der Schlegelmesser Mais	Messerträger einstellen	Alle Gegenmesser ausbauen	Jedes zweite Gegenmesser ausbauen
530 – 510	582, 583	52	26	+	–	–
530 – 520	582, 583	72	36	+	–	–
560 – 550	580	64	32	+	–	–
560 – 550	580	88	44	+	–	–
560 – 540	584	64	32	+	–	–
560 – 540	584	88	44	+	–	–
570	581, 585	72	36	+	–	–
580	586	88	44	+	–	–
580 – 600	586, 589	108	52	+	–	–

– = nicht erforderlich, + = erforderlich

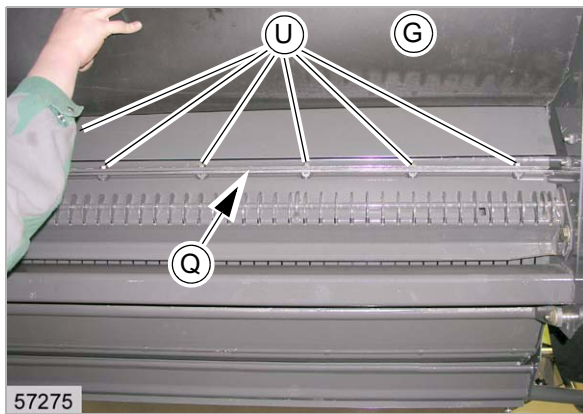

Querschneide einstellen

- Gummituch (G) anheben.
- Zum Einstellen der Querschneide Befestigungsschrauben (U) in den Langlöchern lösen.


Getreide:

- Querschneide (Q) so einstellen, dass Abstand (Y) bei ganz ausgeschwenkten Messern 5 mm beträgt.

Mais:

- Querschneide (Q) ganz zurückstellen.
- Nach Einstellung alle Befestigungsschrauben (U) wieder fest anziehen.

51

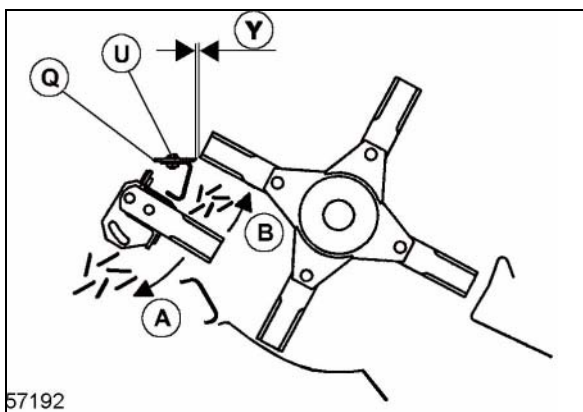

52

Abscheidekörbe und Abdeckbleche einbauen

Siehe Betriebsanleitung Mährescher

Siebe einbauen

Siehe Betriebsanleitung Mährescher

145402-001

4.4.4 Strohhäcksler

Strohhäcksler-Einstellung ist abhängig vom Maschinentyp.

Bei gleichen Maschinentypen kann die Stückzahl der Schlegelmesser (Getreide bzw. Mais) unterschiedlich sein. Das ist abhängig von der Bauart des Strohhäckslers.


- Die Schlegelmesser im Strohhäcksler zählen.

Die sich daraus ergebenden Häckslereinstellungen sind in der Tabelle (Strohhäcksler-Einstellung) aufgeführt.

Schutz-Gummituch abbauen

LEXION 580


- Gummituch (19) am Strohhäcksler abbauen.
- Messerträger für Getreide einstellen.

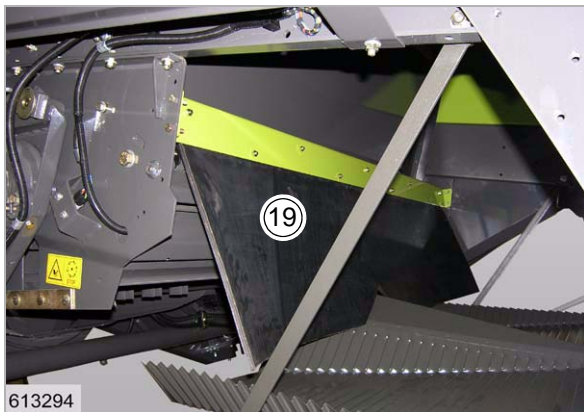

613294

8915-001

74

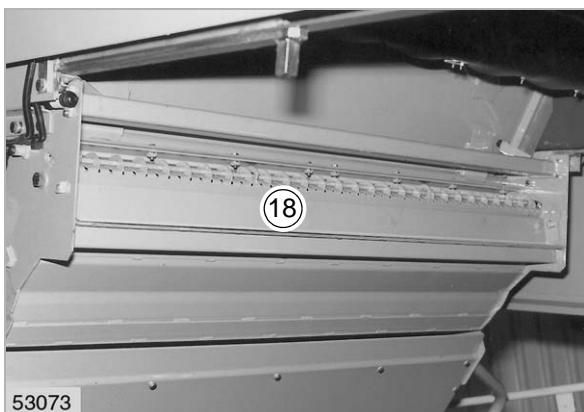

53073

8916-001

75

Schutzblech abbauen

LEXION 570 / 560 - 510

- Schutzblech (18) abbauen.
- Messerträger für Getreide einstellen.

591-001

13-001

**CAUTION!**

Nature and source of danger

Consequences: material damage

- Countermeasures

16-001

**Note!**

Nature and source of information

Consequences: enhanced machine economy
or easy assembly

- Measures

18-001

**Environment!**

Nature and source of danger

Consequences: damage to the environment

- Countermeasures

4 Modification

4.1 Installing the maize threshing





4.2

4.3 Installing the maize threshing equipment

129378-001

4.3.1 Putting the machine out of operation

Before work is carried out on the machine, perform the following steps:


- Stop the diesel engine. 
- Apply the parking brake. 
- Remove the ignition key.
- Remove key of battery isolating switch. 
- Wait for machine parts which run on have come to a complete halt.
- Secure machine by wheel chocks. 
- Ensure that the machine cannot be started by any third persons.

145381-001

4.3.2 Feeder chains

Adjusting the supports:

- Supports on either side of the feed rake conveyor limit the low position of the feed rake. Relocate the supports by engaging the dowel pin in hole (A) for grain and hole (B) for maize.
- Just loosen bolt (S) to relocate the support.
- When relocation is complete, tighten bolt (S).

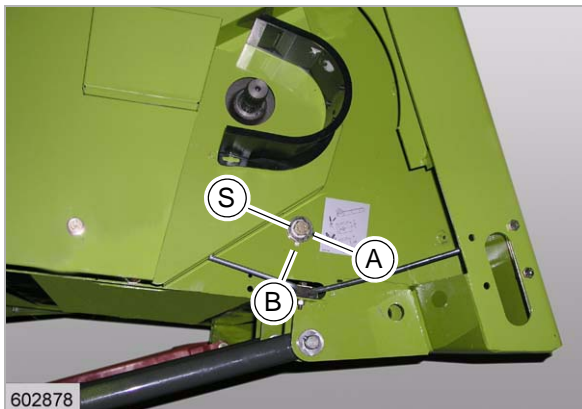

602878

5114-001

98

145382-001

4.3.3 Blocking the cutterbar floatation springs


See the Operator's Manual.

145383-001

4.3.4 Drum housing

Replacing the preconconcave segments


See the Operator's Manual.

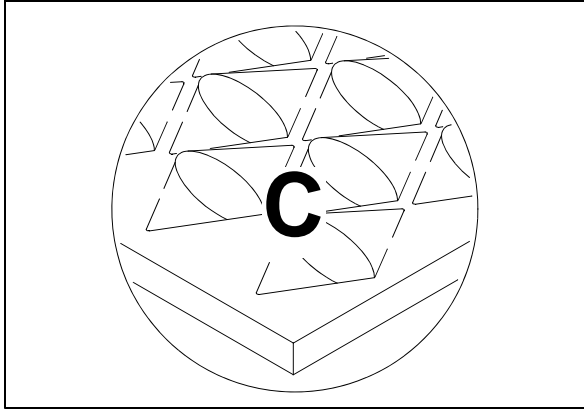

8894-001

118

80 / 40 graepel sieve (for corn cob mix, CCM)

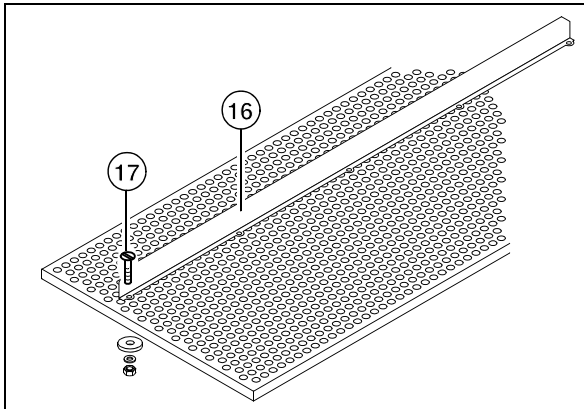

8895-001

119


Installing web plates (without 3-D cleaning system)

Web plates (16) can be fitted on the upper flat sieves when working on heavy slopes, using the mushroom head bolts (17).

The web plates ensure more even use of the sieve area when working on slopes.

Straw chopper settings from model year 2004						
LEXION	Type	Number of free-swinging knives in grain	Number of free-swinging knives in maize	Adjusting the knife carrier	Removing all fixed knives	Removing every other fixed knife
530 – 510	582, 583	52	26	+	–	–
530 – 520	582, 583	72	36	+	–	–
560 – 550	580	64	32	+	–	–
560 – 550	580	88	44	+	–	–
560 – 540	584	64	32	+	–	–
560 – 540	584	88	44	+	–	–
570	581, 585	72	36	+	–	–
580	586	88	44	+	–	–
580 – 600	586, 589	108	52	+	–	–

– = not required, + = required

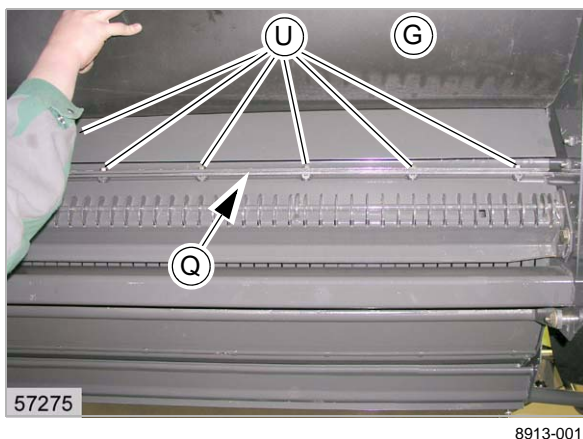

Adjusting the cross blade


- Lift rubber blanket (G).
- To adjust the cross blade, slacken off fixing bolts (U) in the slots.

Grain:

- Adjust the cross blade (Q) so that the distance (Y), with the blades fully extended, is 5 mm.

Maize:


- 141**
- Reset the cross blade (Q) completely.
 - When the adjustment is complete, securely retighten all fixing bolts (U).

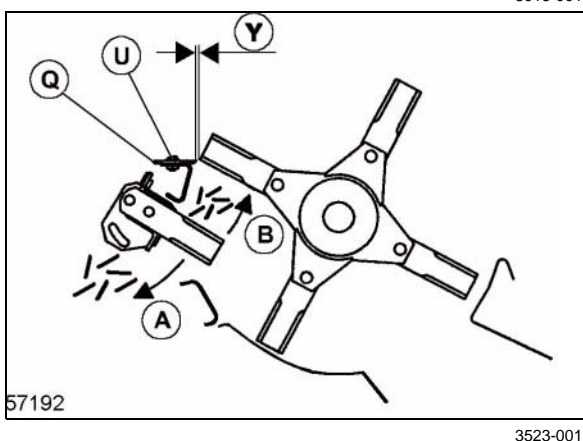


142

See the Operator's Manual of the combine harvester.

4.6.3 Separation / Cleaning / Unloading

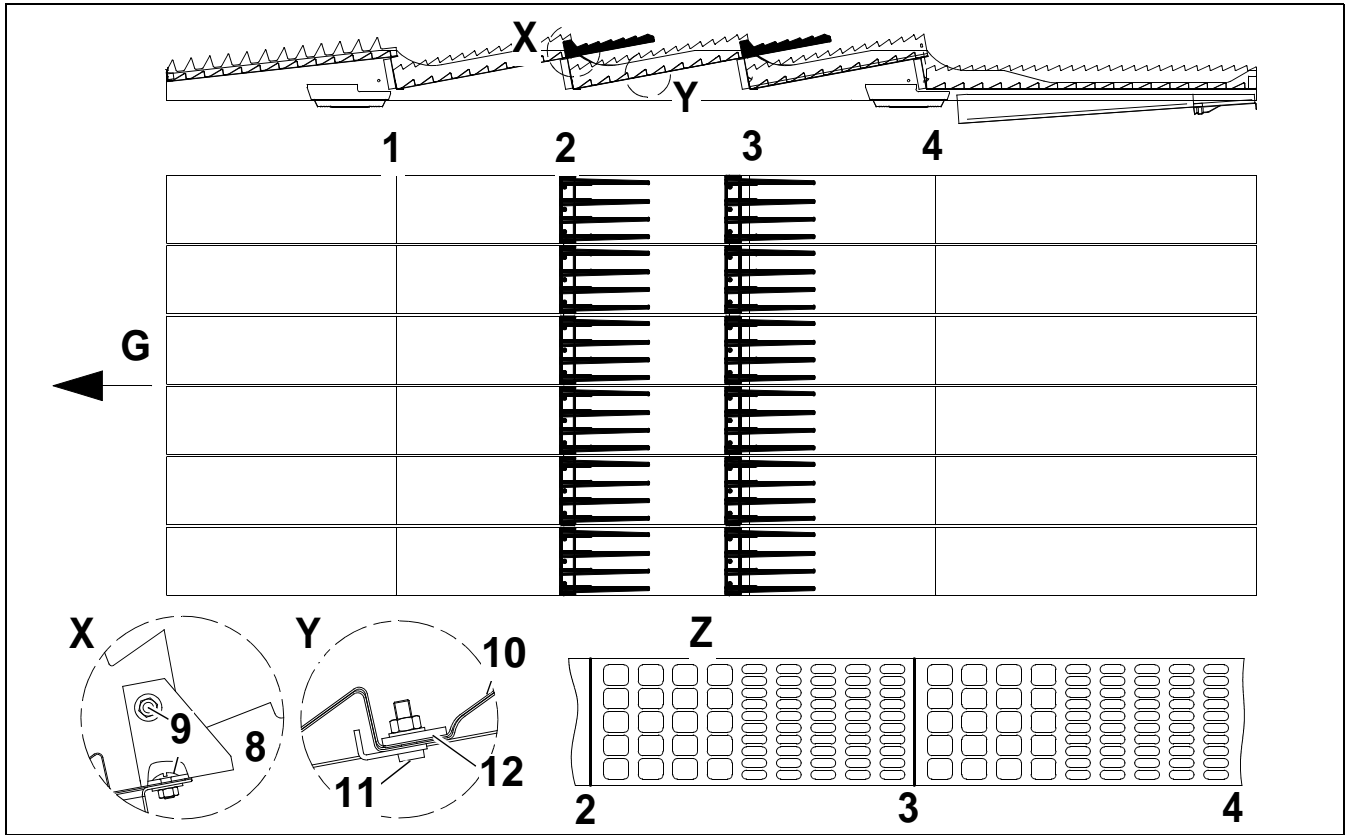

8883-001 161

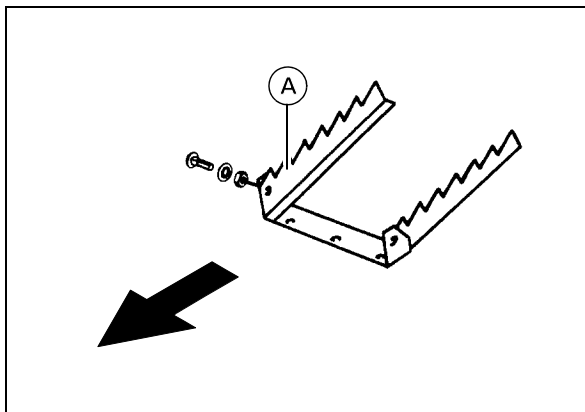

8884-001

162

Side risers

LEXION 560 - 510:

- The side risers (A) can be refitted when threshing grain, if required.

2 Sécurité

2.1 Informations générales

124617-002

2.1.1 Lire et respecter les consignes de sécurité

Avant la mise en service, il convient de lire et de respecter les instructions du manuel d'utilisation et les consignes de sécurité !

129549-001

2.1.2 Important

Les remarques et recommandations de la présente notice doivent être lues et respectées par toutes les personnes qui réalisent les montages afin de prendre conscience des risques et de prévenir les accidents.

Il est important de lire en particulier les paragraphes concernant la "Sécurité" dans la notice d'utilisation de la machine et de l'outil frontal.

L'utilisation de pièces de rechange, d'accessoires et d'outils supplémentaires qui ne sont pas d'origine CLAAS et qui n'ont pas été contrôlés et homologués par CLAAS peut modifier de façon négative les propriétés constructives assignées de la machine CLAAS ou ses capacités de fonctionnement et nuire ainsi de façon active et / ou passive à la sécurité de conduite et à la sécurité de travail (prévention des accidents).

CLAAS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation de pièces, d'accessoires et d'outils supplémentaires qui ne sont pas d'origine CLAAS.

129550-001

2.1.3 Marquage des avertissements et des dangers

Les points qui concernent votre sécurité et la sécurité de l'outil frontal ou de la machine sont marqués dans la présente notice par les pictogrammes suivants. Il est important de transmettre également toutes les consignes de sécurité aux autres utilisateurs.

9-001

**DANGER !**

Nature et source du danger

Résultats : Mort ou blessures graves

– Mesures à suivre pour prévenir le danger

3.3 Pièces fournies Kit de montage

145379-001

3.3.1 Kit de montage

N° pos.	Désignation	Dimensions	Norme ISO/DIN	Quantité
1	Segment du contre-batteur de préséparation, petit bac épierreur	Perforation 6,5 x 42		3
	Segment du contre-batteur de préséparation, grand bac épierreur	Perforation 12 x 42		3
2	Segment de battage, en deux éléments LEXION 570 / 530 - 510			1
	Segment de battage, en trois éléments LEXION 600 / 580 / 560 - 540			1
3	Vis six pans	M 10 x 25	ISO 4017	
	Rondelle contact LEXION 600 / 580 / 560 - 540	B 10		6
	LEXION 570 / 530 - 510			4
4	Corbeille de séparation LEXION 580	Perforation 40 x 20		10
5	Tôles de recouvrement LEXION 580			6
6	Vis six pans	M 8 x 20	ISO 4017	12
	Rondelle contact	A 8		12
	Ecrou six pans	M 8		12
7	Rondelle	8,5 x 30 x 2		12

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL


- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

4.1.8 Dévisser les tôles de recouvrement (LEXION 580)

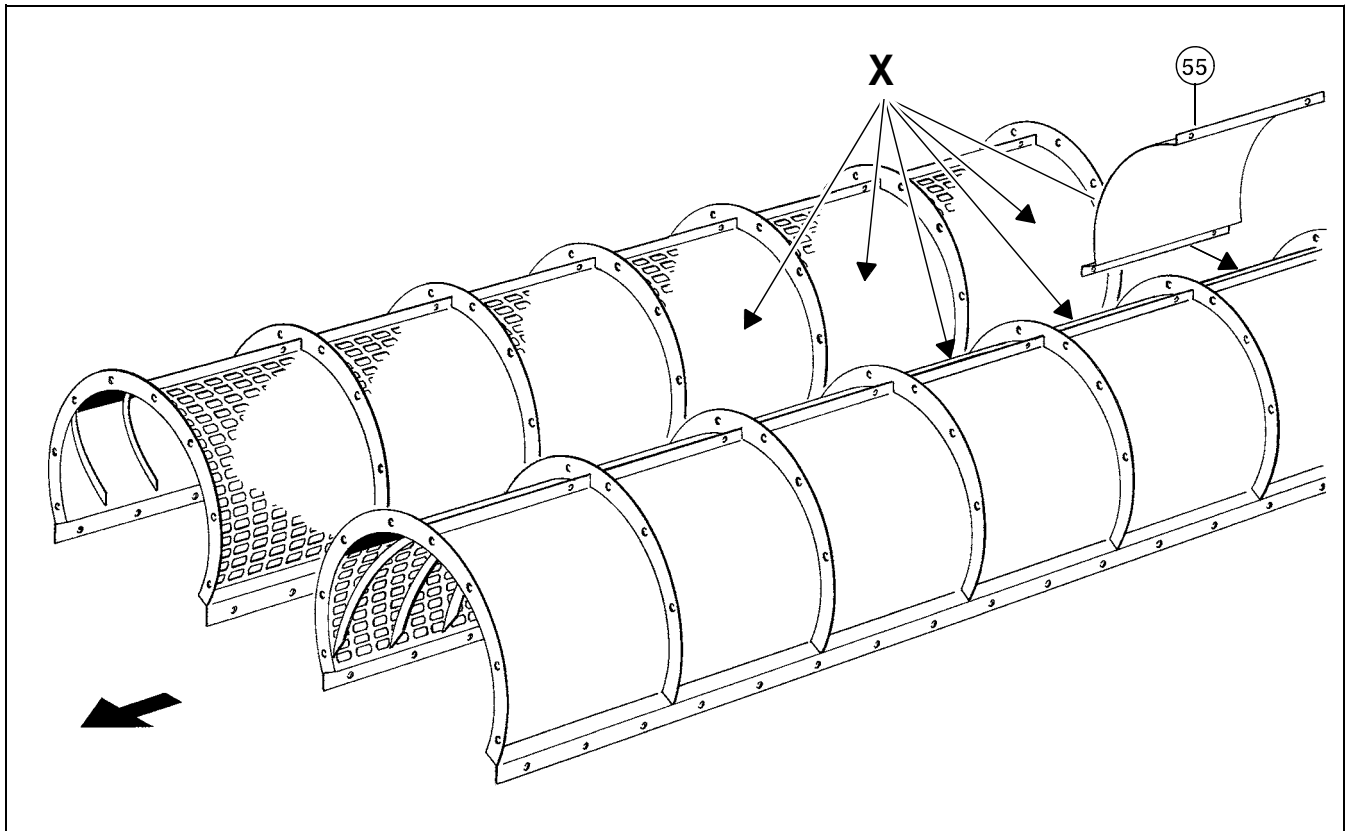8890-001 **204**

Les tôles de recouvrement (55) doivent être déposées au niveau de la position (X) pour travailler dans le maïs grain et le mélange grains et rafles brisés (CCM).


Sélection de grille

La sélection des grilles dépend des conditions respectives de récolte.


Lors du travail dans le maïs grain et dans des conditions de récolte sèches, il est possible de travailler avec des grilles à lamelles longues.

Dans des conditions de travail mouillées, il est possible d'utiliser, à la place des grilles à lamelles, des grilles à trous ronds ou des grilles graepel.


Lors du travail dans le mélange grains et rafles brisés (CCM) et si le taux de rafles est faible, il est possible de travailler avec une grille à lamelles profondes.

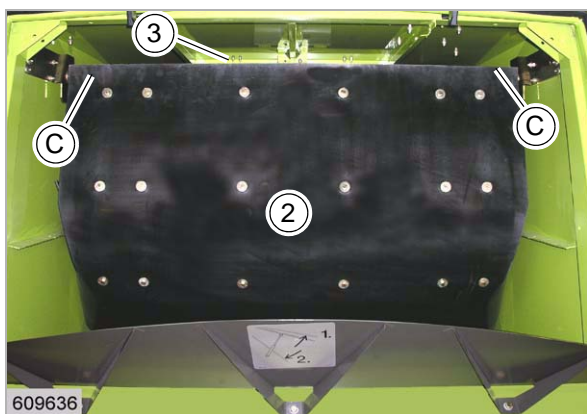


227

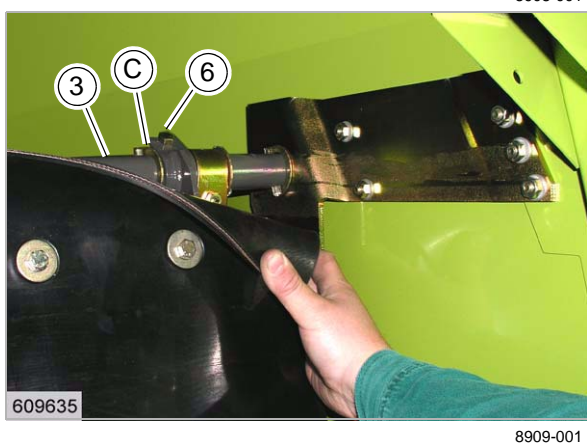

228

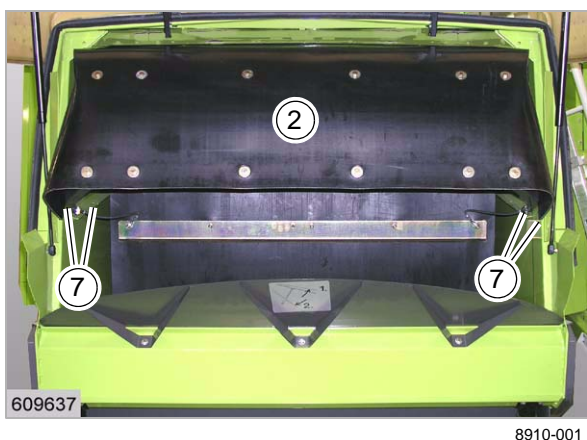

229

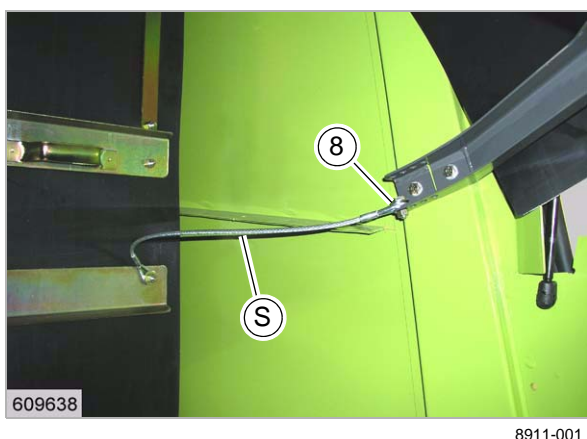

230

- Accrocher la cage (2) sur le tube (3) et la visser en (C) en utilisant deux vis (6).

23081-001


Avis !
A respecter impérativement :
Toujours placer la toile caoutchouc (1) le plus possible vers l'avant et jamais au delà du centre vers l'arrière.

- Relever la cage (2) et la visser sur les parois latérales en utilisant les vis (7).

- Dévisser les câbles (S) avec les vis (8).

23081-001

Avis !
A respecter impérativement :
Toujours placer la toile caoutchouc (1) le plus possible vers l'avant et jamais au delà du centre vers l'arrière.

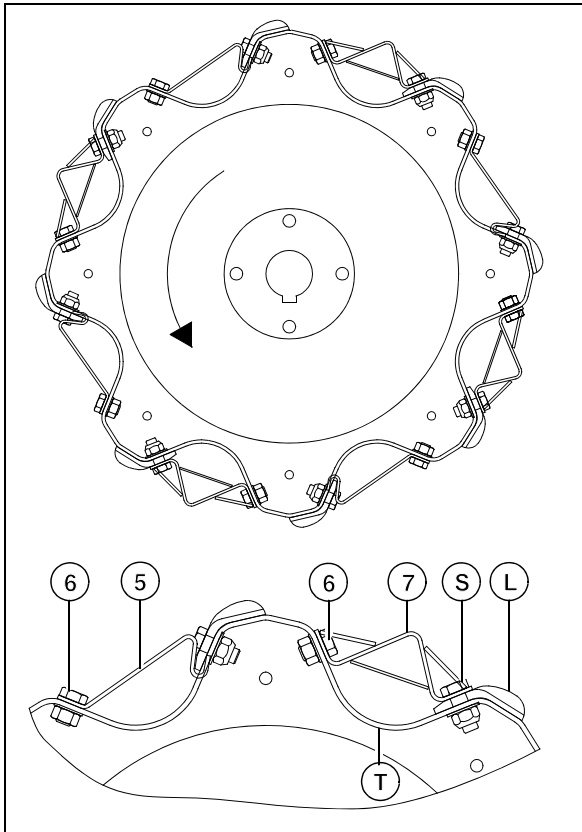


8882-001

249

Déposer les barres de recouvrement

- Les quatre barres de recouvrement (7) doivent être démontées du batteur pour battre les céréales.
- Les quatre tôles de recouvrement (5) restantes doivent être soit démontées, soit complétées par quatre autres tôles de recouvrement (5).

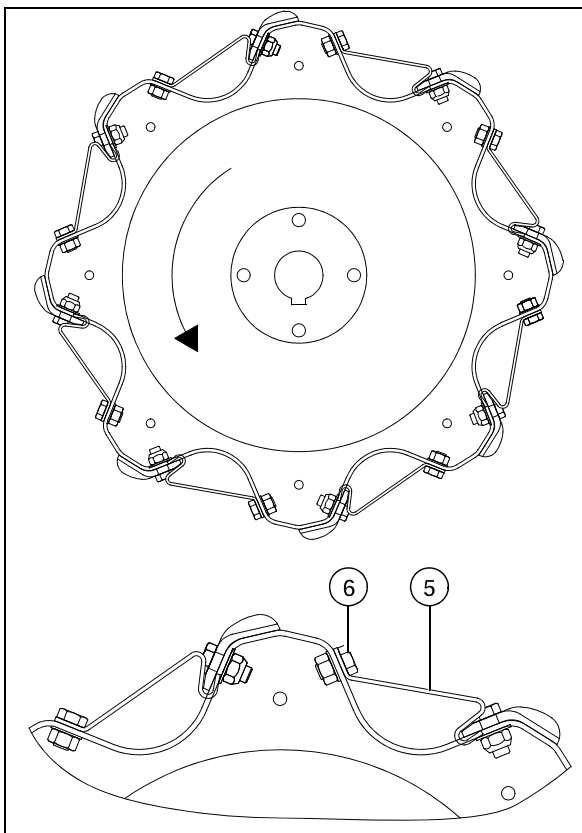

8881-001

250

Pose des tôles de recouvrement pour batteur (céréales)

- Pour battre les céréales, le batteur peut travailler avec huit tôles de recouvrement (5).

21410-001



ATTENTION !

Balourd du batteur.

Dommages sur le palier du batteur.

Le poids des tôles de recouvrement est adapté. Il faut donc toujours les utiliser uniquement par jeu.

Jeu = 4 pièces

- Poser les tôles de recouvrement en fonction des besoins.

Régler la toile anti-projection derrière le tambour d'amenée

1 Introduzione

1.1 Informazioni generali

146100-001

1.1.1 Applicazione del libretto d'uso

Il presente libretto d'uso riporta le indicazioni per il montaggio dei componenti riportati nel capitolo Complessivo di fornitura.

Nei capitoli che seguono, la piattaforma di taglio viene indicata come testata. La mietitrebbia / il trinciaforaggi vengono indicati come macchina.

I testi e le figure sono stati mantenuti, nel limite del possibile, neutri. Le differenze sono evidenziate con descrizioni sulle figure o con indicazioni nei testi.

Per orientarsi con maggior facilità nelle descrizioni di montaggio, le parti disponibili vengono contrassegnate da lettere, mentre le parti nuove sono indicate da cifre.

Le indicazioni di posizione quali anteriore, posteriore, destra e sinistra sono sempre riferiti al senso di marcia.

Dati tecnici, misure e pesi non sono impegnativi. CLAAS si riserva la facoltà di apportare modifiche al passo con lo sviluppo tecnologico.


3.2 Modifica da mais a cereali

145378-001


3.2.1 Complessivo di fornitura kit di montaggio

Nr. pos.	Designazione	Dimensioni	Norma ISO/DIN	Numero
1	Segmento del controbattitore, tramoggia parasassi piccola	Foro 19 x 42		3
	Segmento del controbattitore, tramoggia parasassi grande	Foro 19 x 40		3
2	Lamiera di raccordo			1
3	Vite a testa esagonale	M 10 x 20	ISO 4017	6
	Rondella contact	B 10		6
4	Prolungamento del controbattitore			1
5	Lamiere di copertura			
	Mais da granella			8
	Mais da pastone (CCM) fino a passo dell'asta filettata			8
	Mais da pastone (CCM) da passo dell'asta filettata			4
6	Vite a testa esagonale	M 12 x 25 10.9	ISO 4017	
	Rondella contact	A 12		
	Dado esagonale	M 12		
	LEXION 530 - 510			48
	LEXION 560 - 540			56
	LEXION 570			48
	LEXION 600 / 580			56
7	Listello di copertura			
	Mais da pastone (CCM) da passo dell'asta filettata			4
8	Creste per mais da pastone (CCM)			
	LEXION 530 - 510			10
	LEXION 560 - 540			12
9	Vite a testa piatta	M 6 x 12		
	Rondella contact	B 6		
	Dado esagonale	M 6		
	LEXION 530 - 510			50
	LEXION 560 - 540			60
10	Lamiera di copertura			
	LEXION 530 - 510			10
	LEXION 560 - 540			12
11	Angolo di fissaggio			
	Rondella contact	B 6		
	Dado esagonale	M 6		
	LEXION 530 - 510			20
	LEXION 560 - 540			24
12	Barra di fissaggio			
	LEXION 530 - 510			20
	LEXION 560 - 540			24
13	Griglia di separazione LEXION 580			
	Mais da granella (foro 20 x 40)			10
	Mais da pastone (foro 20 x 40)			6

4.3.7 Separazione / Pulitura / Vuotamento

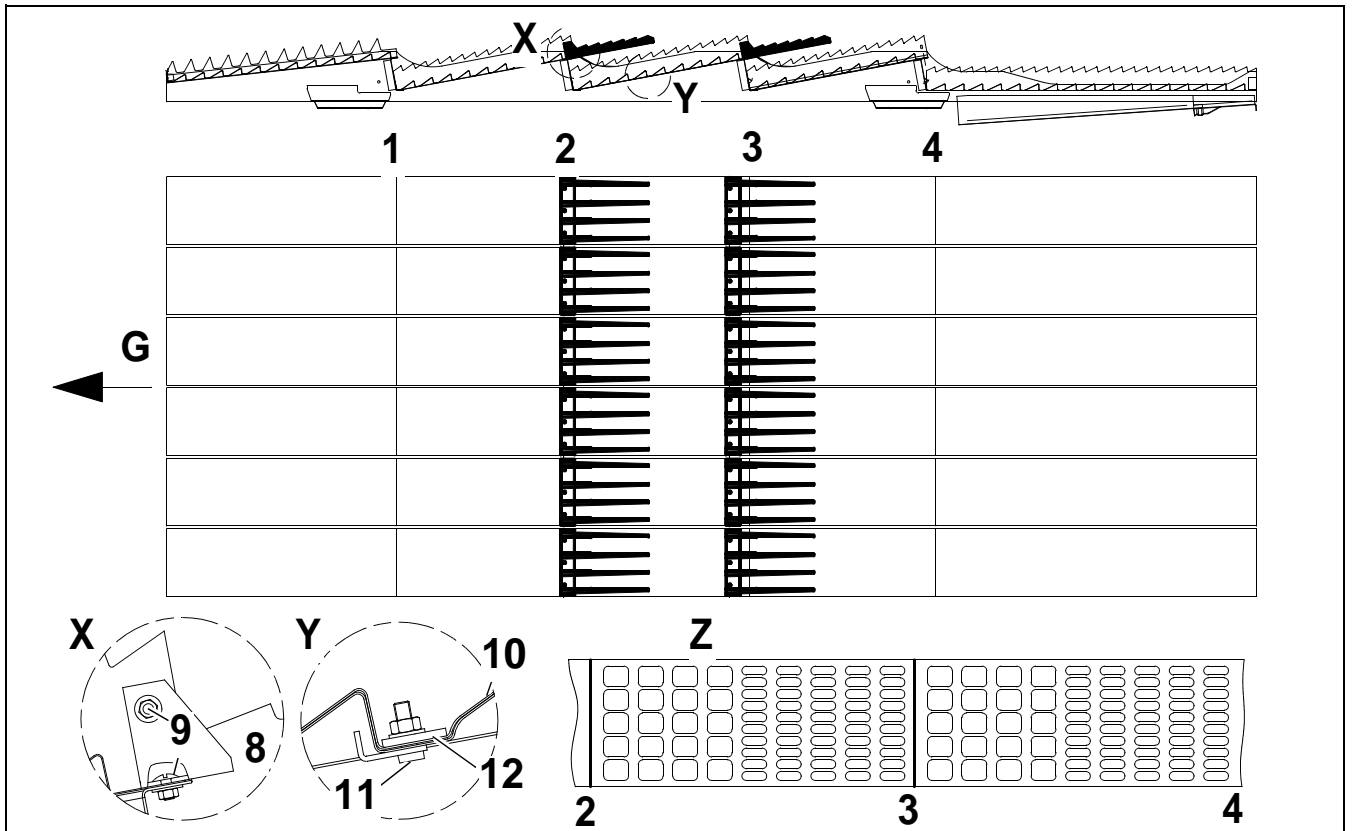

8883-001 **288**

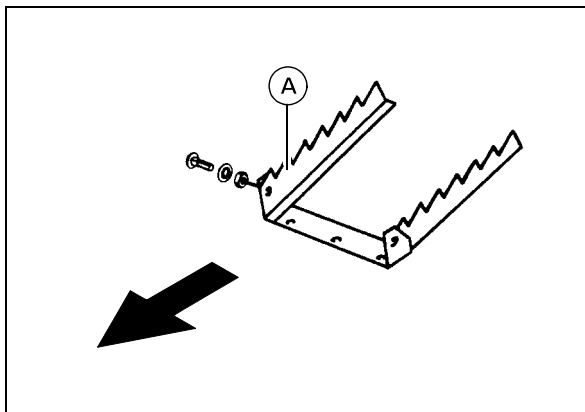


8884-001

289

Creste laterali

LEXION 560 - 510:

- Per la trebbiatura del mais, le creste laterali (A) devono essere smontate.

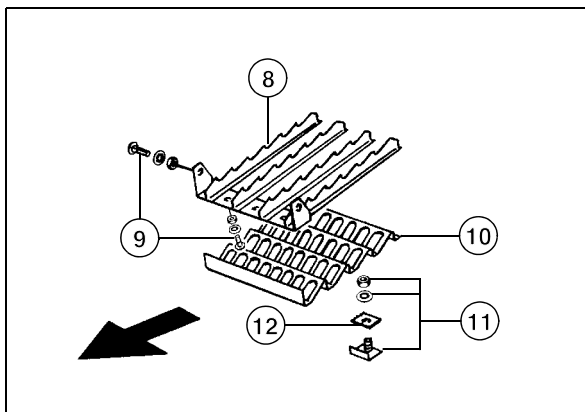

8885-001

290


Creste dello scuotipaglia CCM

LEXION 560 - 510:

- Le creste dello scuotipaglia CCM (8) vengono impiegate per il mais da pastone (CCM).

Gli scuotipaglia possono essere tagliati secondo necessità sotto le creste, nella zone dei gradi di raccolta 2 e 3. Allo scopo, estrarre uno ogni due ripiani dalle prime quattro file di fori, come da dettaglio singolo (Z).

- Fissare le creste dello scuotipaglia CCM (8) come da dettaglio singolo (X) con la vite a testa piatta (9).

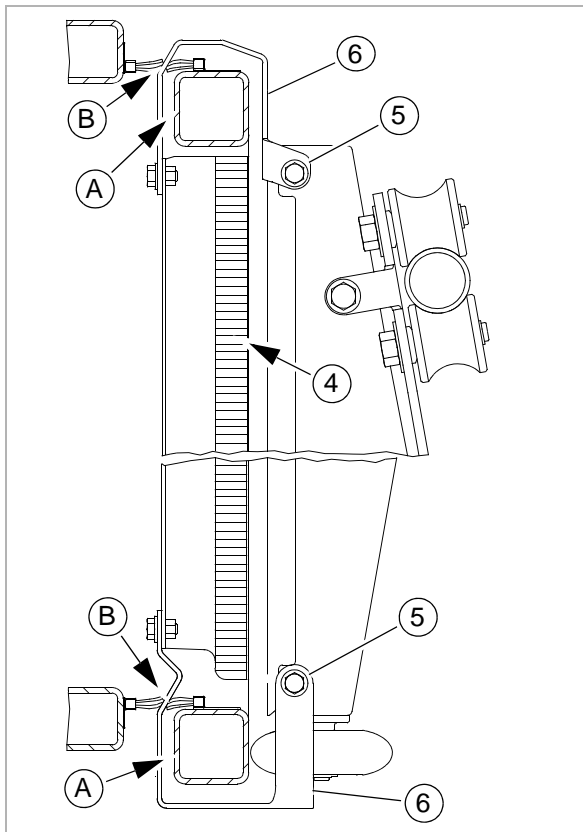

5719-002

Regolare il divisore

13894-001

**PRUDENZA!**

Componenti della macchina montati alla distanza sbagliata.

Danni alla macchina e forte usura.

– Controllare le quote di registrazione.


– Controllare la regolazione del divisore.

Controllare le seguenti regolazioni:

- Le setole (4) del divisore devono appoggiare completamente sulla rete.
 - Le superfici del supporto devono essere rivolte parallelamente al tubo quadro nella posizione (A).
 - I supporti non devono strisciare sul tubo quadro.
 - Le setole in posizione (B) devono appoggiare sul supporto e chiudere a tenuta.
- Regolare il divisore.
- Allentare le viti (5).
 - Orientare il supporto (6).
 - Avvitare le viti (5).
- Chiudere l'aspirazione del cestello del radiatore (planare).

4.5.6 Modifica della ventola per getto della pula per la trebbiatura di mais

Per la trebbiatura di mais è necessario modificare il rotore.

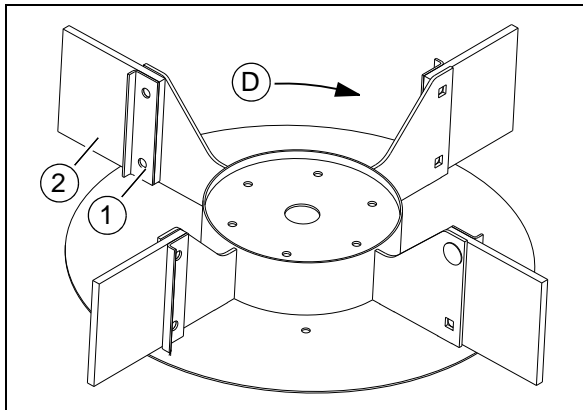

3935-001

337



Avviso!

Gli elementi possono essere montati nel verso sbagliato.


Pericolo di ingolfamenti.

- Controllare il senso di rotazione (D) del rotore.
- Controllare la posizione di montaggio.

- 1 Angolare
- 2 Paletta in gomma (lunga)

4.5.7 Preparazione ed esecuzione prova di funzionamento

- Se necessario, eseguire i seguenti lavori prima della prova di funzionamento:
 - Serrare tutti i collegamenti a vite sulle nuove parti montate.
 - Montare prima i dispositivi di sicurezza smontati.
 - Controllare il livello dell'olio idraulico. Rabboccare se necessario.
 - Controllare i livelli dell'olio dei componenti montati. Rabboccare se necessario.
 - Rimettere a posto l'utensile utilizzato.
 - Controllare i collegamenti elettrici riequipaggiati e/o smontati.
 - Lubrificare tutti i nuovi punti d'ingrassaggio.
- Controllare le regolazioni della macchina.
- Eseguire una prova di funzionamento.
- Controllare il livello dell'olio idraulico. Rabboccare se necessario.

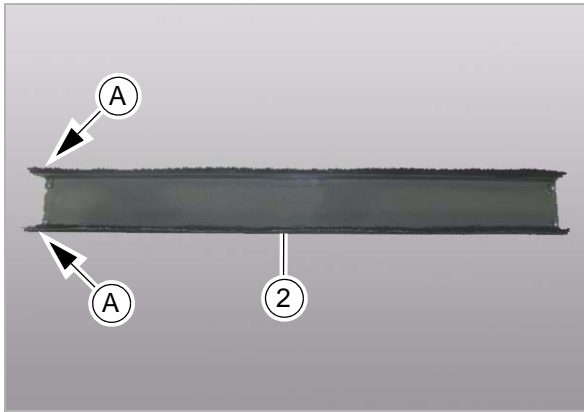


5733-001

357

Montare il divisore per l'impiego nei cereali


Il divisore (2) deve essere montato per l'impiego nei cereali.

- Svitare le viti (1).
- Smontare il divisore per l'impiego nel mais.
- Montare il divisore (2) per l'impiego nei cereali.
Controllare la posizione di montaggio:
Le sporgenze della lamiera in posizione (A) sono rivolte verso il basso.
- Avvitare le viti (1).
- Regolare il divisore.

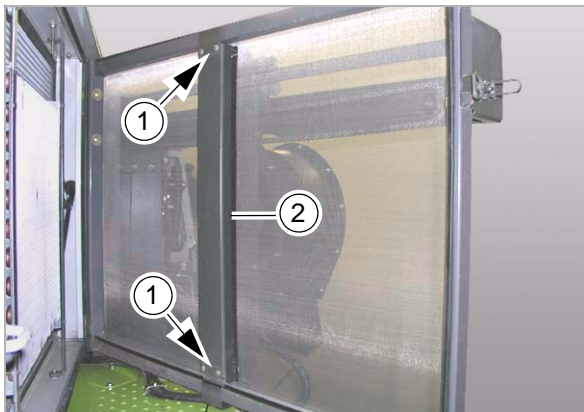

5732-001

358

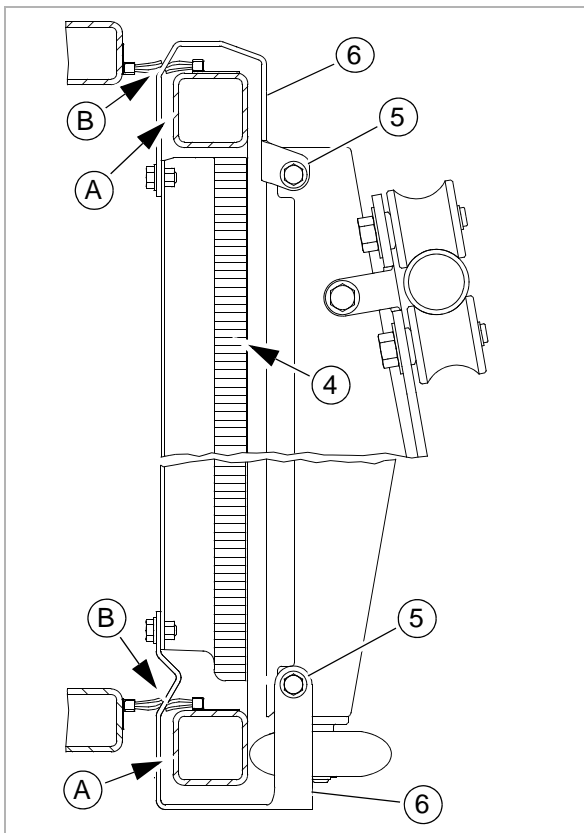

5719-002

359

Regolare il divisore

13894-001



PRUDENZA!

Componenti della macchina montati alla distanza sbagliata.

Danni alla macchina e forte usura.

- Controllare le quote di registrazione.

- Controllare la regolazione del divisore.

Controllare le seguenti regolazioni:


- Le setole (4) del divisore devono appoggiare completamente sulla rete.
- Le superfici del supporto devono essere rivolte parallelamente al tubo quadro nella posizione (A).
- I supporti non devono strisciare sul tubo quadro.
- Le setole in posizione (B) devono appoggiare sul supporto e chiudere a tenuta.
- Regolare il divisore.
 - Allentare le viti (5).
 - Orientare il supporto (6).
 - Avvitare le viti (5).
- Chiudere l'aspirazione del cestello del radiatore (planare).

3.1.5 Ventilador del tiro de tamo



12027-001 **364**

Pos.-Nr.	Denominación	Medidas	Normativa ISO/DIN	Cantidad
2	Pala de goma (larga)			8
5	Tornillo de cabeza plana	M 10 x 30	603 DIN	16
	Arandela de contacto	A 10		16
	Tuerca de seguridad	VM 10	ISO 7042	16

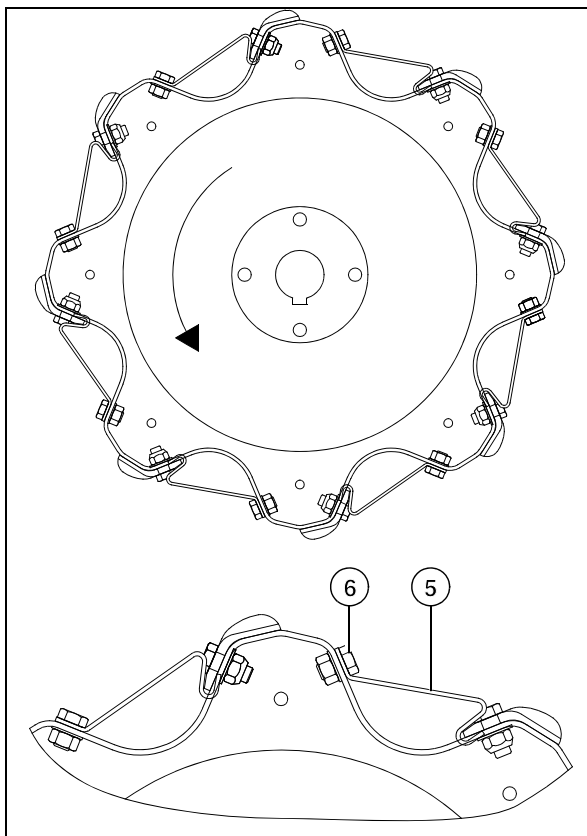

8881-001

Montar las chapas de cobertura para el cilindro desgranador (Maíz de grano y mezcla de maíz grano y mazorca CCM)

- El cilindro desgranador se tiene que cubrir para la trilla de maíz de grano con ocho chapas de cobertura (5).
- Hasta un porcentaje determinado de mazorca se puede desgranar también mezcla de maíz grano y mazorca (CCM) con las chapas de cobertura (5).

21410-001



¡ATENCIÓN!

Desequilibrio del cilindro desgranador.
Daños en el soporte del cilindro desgranador.
Las chapas de cobertura tienen un peso adaptado. Por eso utilizar siempre sólo el juego completo.

Juego = 8 unidades

- Montar las chapas de cobertura (5). Durante el montaje tener en cuenta el sentido de giro del cilindro desgranador.
- Limpiar el cilindro desgranador, sobre todo las superficies de apoyo de las chapas de cobertura.
- Colocar las chapas de cobertura (5) según la figura 10 de manera que los biselados agarren por debajo de los listoncillos.
- Atornillar las chapas de cobertura (5) con los tornillos hexagonales (6) a los fondos del cilindro.
- Apretar los tornillos (6). Tener en cuenta el par de apriete.


Pares de apriete:

M 12 x 20 8.8 ISO 4017= **86 Nm**

M 12 x 25 10.9 ISO 4017 = **115 Nm**

Para trabajar en cereal se pueden quedar montadas las chapas de cobertura (5).

375

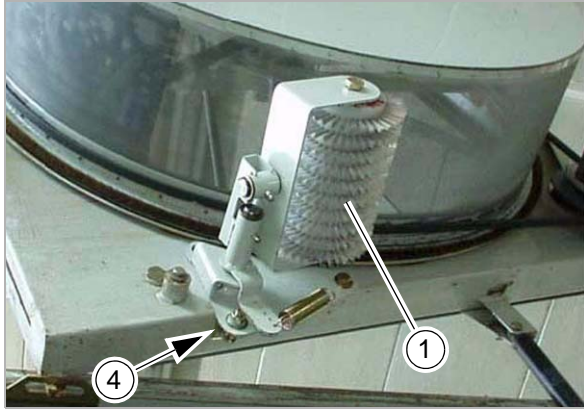

8900-001

395

CATERPILLAR C13 / C12 / C10

- Atornillar el cepillo (1) con tornillos (2), arandelas (3), ángulos (4) y tuercas de seguridad (5).


23062-001



¡Aviso!


Tener obligatoriamente en cuenta:

Colocar entre el ángulo (4) y el marco una arandela (3).

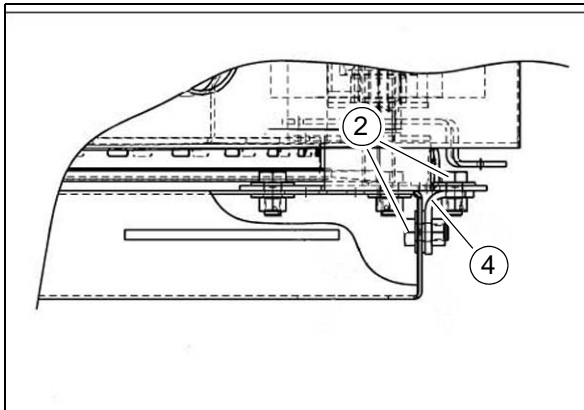

8901-001

396

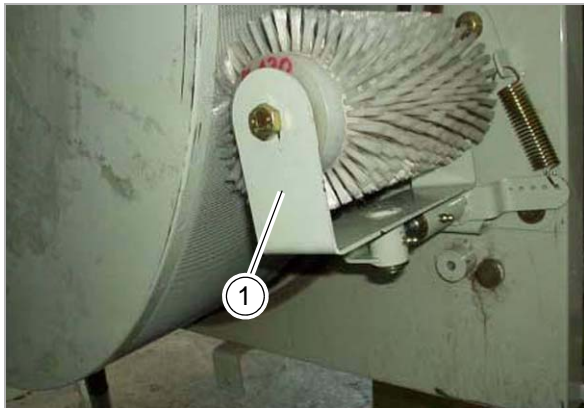


8902-001

397

CATERPILLAR C9 / 3126 B

- Atornillar el cepillo (1) con tornillos (2), arandelas (3) y tuercas de seguridad (5).

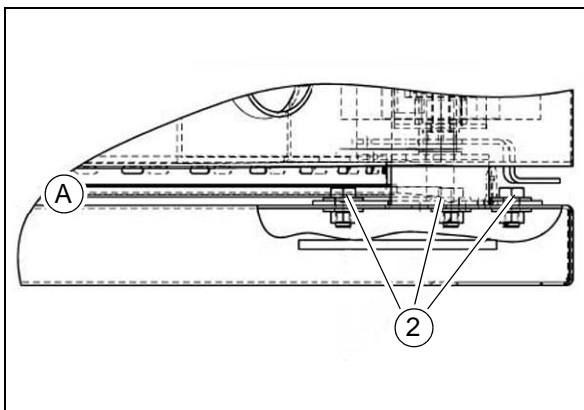


8903-001

398

4.3.4 Transformar el distribuidor centrífugo (rodete) a maíz

Se tiene que transformar el rodete para trabajar en maíz.

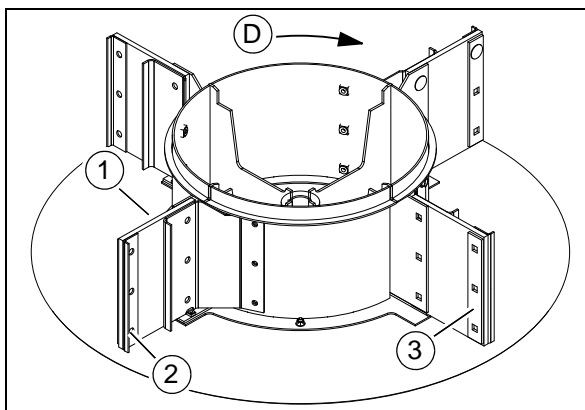

3932-001

421



¡Aviso!

Las piezas pueden ser montadas en el lado erróneo.

Atascos.

- Tener en cuenta el sentido de giro (D) del rodete.
- Vigilar la posición de montaje.

20974-001



¡PELIGRO!

Las palas de goma se pueden soltar.

Muerte o lesiones importantes.

- Colocar casquillos de agarre en las palas de goma.


20975-001

- Utilizar seis casquillos de agarre por pala de goma.

- 1 Pala de goma (larga)
- 2 Ángulo
- 3 Lámina de la pala

4.3.5 Transformar el distribuidor centrífugo (chapas esparcidoras) a maíz

Las chapas esparcidoras de maíz, con esquinas redondeadas en la posición (A) tienen que ser montadas para el trabajo en maíz.

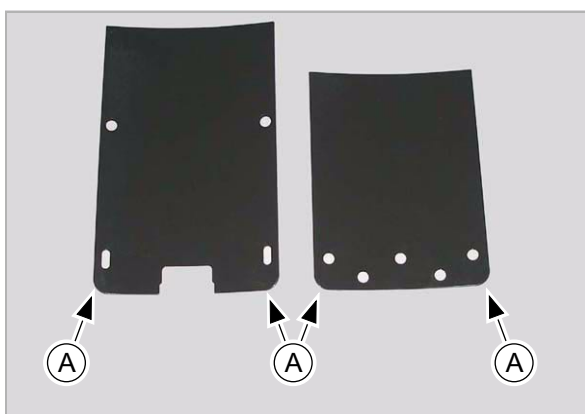

156984-001

422

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL