



# Stjórnandahandbók

Raðnúmer

**GTH-2506**

Stage V  
Stage IIIA

Úr raðnúmeri: GTH250619M-1201

**GTH-3007**

Stage V  
Stage IIIA

Úr raðnúmeri: GTH300719M-601

Pýðing á upprunalegum  
leiðbeiningum

Önnur útgáfa

Fyrsta prentun

Hluti nr. 57.0009.0800GT

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

# Almennt öryggi fyrir GTH 2506 Stage V

The diagram shows a side view of the Genie GTH 2506 Stage V aerial lift truck. Various components are labeled with part numbers, and corresponding safety warning icons are provided for each. The icons are yellow with black symbols and text.

- 09.4618.1818:** Falling object warning icon.
- 09.4618.1375:** Falling object warning icon.
- 09.4618.1781:** Falling object warning icon.
- 09.4618.1782:** Falling object warning icon.
- 82560:** Falling object warning icon.
- 237720:** Eye protection warning icon.
- 09.4618.1679:** Falling object warning icon.
- 09.4618.1458:** Falling object warning icon.
- 09.4618.0922:** Hand safety warning icon.
- 09.4618.1458:** Falling object warning icon.
- 215646:** Falling object warning icon.
- 09.4618.1781:** Falling object warning icon.
- 09.4618.1782:** Falling object warning icon.
- 09.4618.1679:** Multiple warning icons including falling object, eye protection, and general safety.
- 237721:** Falling object warning icon.
- 09.4618.1375:** Falling object warning icon.
- 237720:** Eye protection warning icon.
- 09.4618.1818:** Falling object warning icon.
- 09.4618.1781:** Falling object warning icon.
- 09.4618.1782:** Falling object warning icon.
- 215646:** Multiple warning icons including falling object, eye protection, and general safety.


## Öryggi á vinnustað

### ⚠ Hætta á raflosti

Þessi vél hefur ekki verið einangruð fyrir rafmagni og mun því ekki veita vörn gegn snertingu eða nálægð við rafstraum.



Hlýddu öllum stjórnarreglugerðum varðandi nauðsynlega fjarlægð frá raflínunum. Fylgja verður að lágmarki þeirri nauðsynlegu fjarlægð sem er að finna í listanum að neðan.

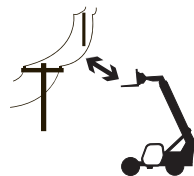

Ekki nota vélina sem undirlag fyrir rafsuðu.

Ávallt skal hafa samband við eiganda raflínu. Taka skal rafmagn úr sambandi, eða færa þarf raflínur eða einangra, áður en vélin er aftur sett í gang.

Gerðu ráð fyrir hreyfingu bómunnar, sveiflum og sigi á raflínunum og varastu mikinn vind og vindhviður.


Haltu þig frá vélinni ef hún snertir raflínur með straumi á. Starfsfólk á jörðu niðri eða í stýrihúsinu má ekki snerta eða nota vélina fyrr en straumur hefur verið tekinn af raflínunum.

Ekki nota vélina í eldingaveðri eða stormi.

Línuspenna	Nauðsynleg	Fjarlægð
0 til 50 kV	10 ft	3,05 m
>50 to 200 kV	15 ft	4,60 m
>200 til 350 kV	20 ft	6,10 m
>350 til 500 kV	25 ft	7,62 m
>500 til 750 kV	35 ft	10,67 m
>750 til 1000 kV	45 ft	13,72 m
yfir 1000 kV		sjá að neðan

Fyrir raflínur með hærri spennu en 1000kV þarf eigandi starfsstöðvar eða stjórnandi að ákvarða lágmarksfjarlægð eða skráður verkfræðingur sem er fagaðili hvað varðar háspennulínur og dreifingu.



## Stjórnþæki

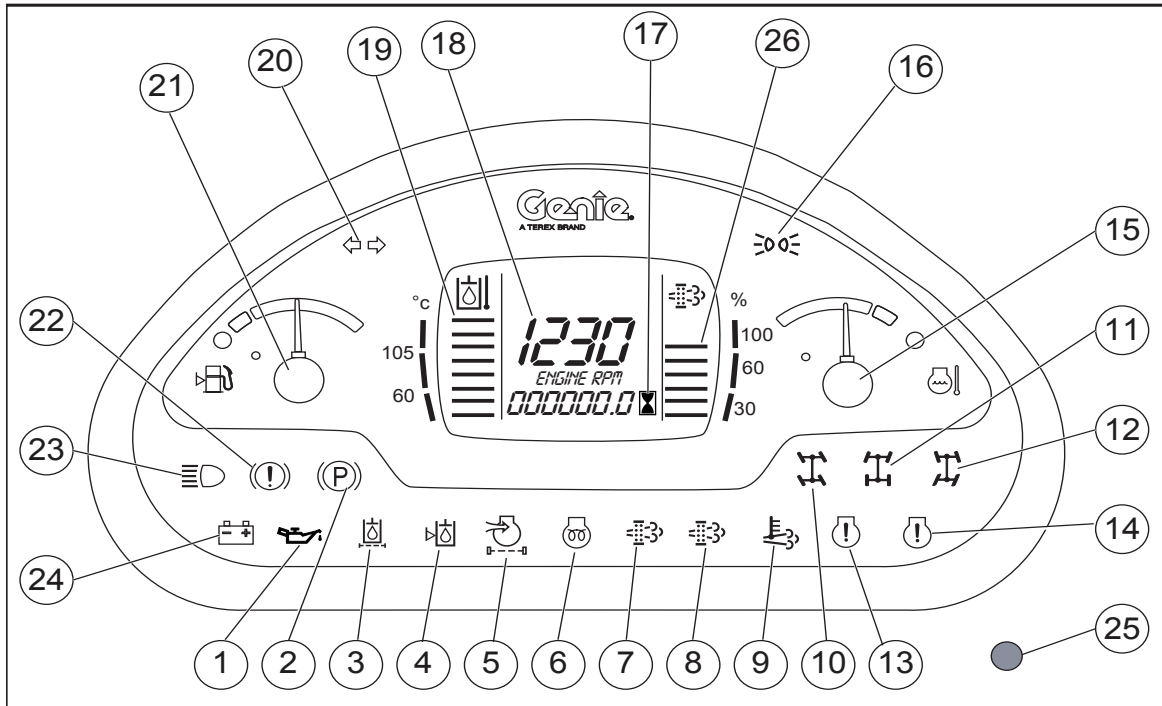

## Mælaborð

1. Gaumljós fyrir lágan vélarolíuþrýsting
2. Gaumljós fyrir virkjaða handbremsu
3. Gaumljós fyrir stíflaða glussasíu
4. Gaumljós fyrir lága glussastöðu
5. Gaumljós fyrir loftsíu vélar sem er teppt
6. Gaumljós fyrir forhitun glóðpera
7. Gaumljós fyrir kyrrstæða endurmyndun DPF
8. Gaumljós fyrir skemmda DPF síu
9. Gaumljós fyrir háan útblásturshita vélar
10. Gaumljós fyrir krabbastýri
11. Gaumljós fyrir tveggja hjóla stýri
12. Gaumljós fyrir fjögurra hjóla stýri
13. Gaumljós fyrir vélarviðvörðun
14. Gaumljós fyrir alvarlega vélarbilun
15. Gaumljós fyrir hitamæli kælivökva með háu hitastigi kælivökva
16. Gaumljós fyrir staðsetningu ljóss
17. Klukkustundamælir
18. Snúningshraðamælir
19. Gaumstika fyrir hátt hitastig vökvaolíu
20. Gaumljós fyrir stefnuljós
21. Gaumljós fyrir eldsneytisstöðu með litlu eldsneyti
22. Gaumljós fyrir hemlaþrýstingur lágur
23. Gaumljós fyrir háljós
24. Gaumljós fyrir rafgeymaspenna lág
25. Gaumljós fyrir almenna viðvörðun varðandi burðarvarkerfi
26. Gaumstika fyrir sótmagn DPF


# Skoðun

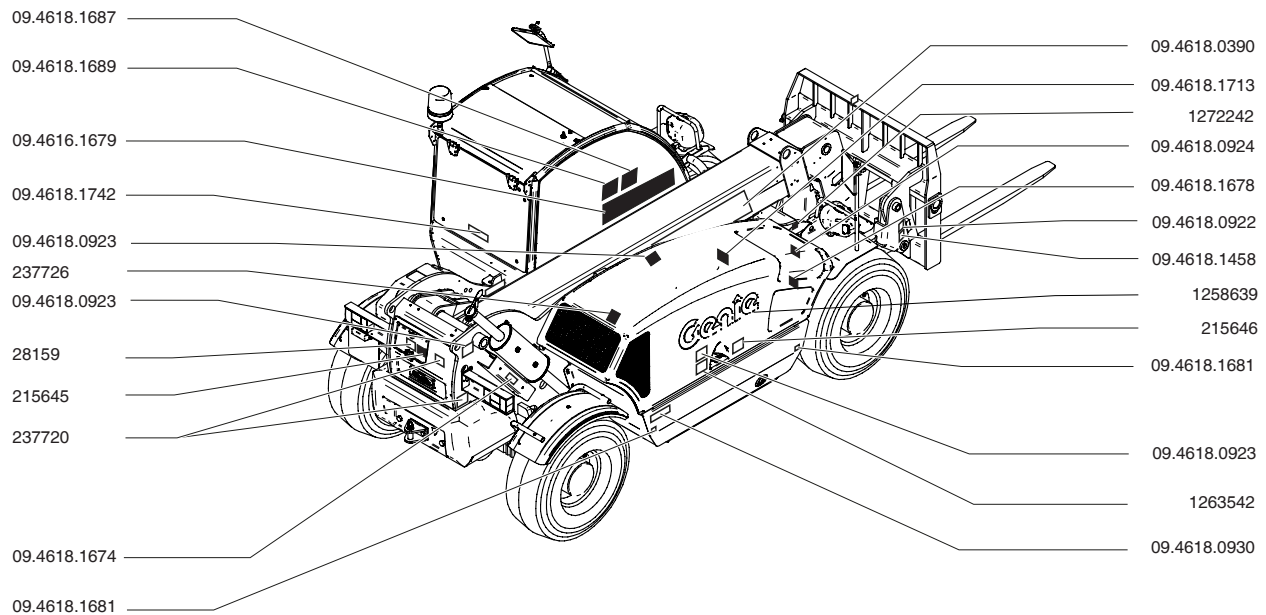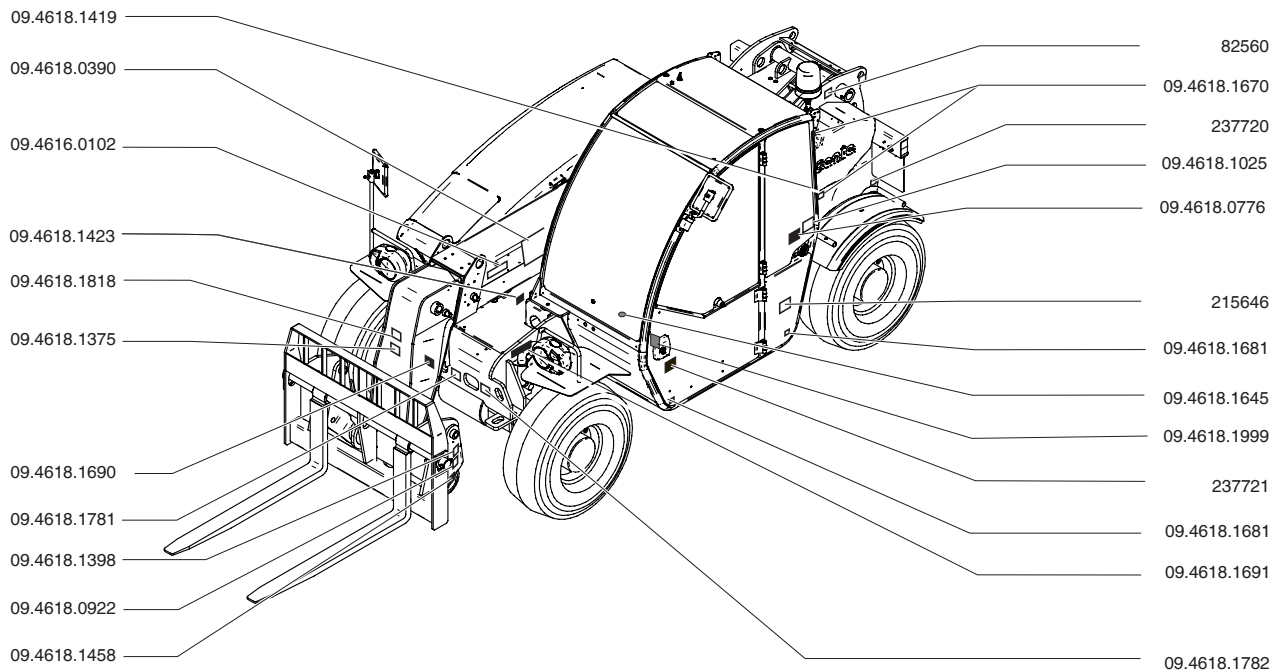

■ Skygging gefur til kynna að límmiði sést ekki, t.d. undir hlíf

## Notkunarleiðbeiningar

### Sætisstilling

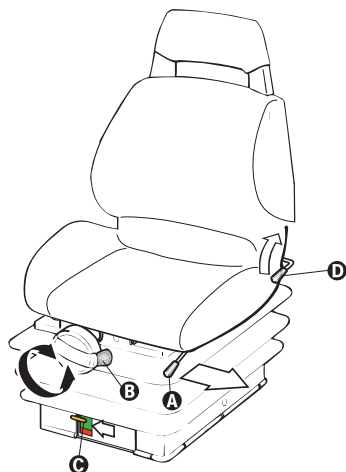

Til breyta sætisstillingu færirðu stöng A og rennir sætinu áfram eða aftur á bak. Losaðu stöngina og tryggðu að sætið læsist.


Til að stilla sætishæð og fjöðrun snýrðu hnappi B réttsælis eða rangsælis þar til viðkomandi fjöðrun næst fram. Þegar sætið er eins og þú vilt hafa það skaltu kanna hvort gulu vísirinn C sé innan græna svæðisins.

Til að stilla sætisbakið notarðu stöng D, þrýstu bakinu vel í sætisbakið og stilltu það eins og þú vilt hafa það, losaðu síðan stöngina.

**⚠** Sætið er aðeins fyrir einn aðila.

Ekki stilla tækið þegar vélin er á hreyfingu.

### Sætisbelti spennt

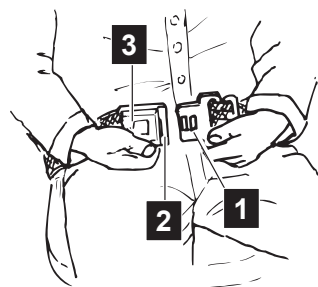

Sittu rétt í aksturssætinu, síðan gerirðu eftirfarandi:

- Sætisbeltið er með inndráttarbúnað.
- Til að spenna sætisbeltið togarðu í flipa 1 og þrýstir honum í lássylgju 2.
- Til að losa beltíð þrýstirðu á hnapp 3 og fjarlægir flipann úr lássylgjunni.
- Tryggðu að lássylgjan sé á réttum stað við mjaðmirnar en ekki magann.

## Notkunarleiðbeiningar

**Almennt viðvörunarljós fyrir burðarvarkerfi** logar ásamt **LED L8** sem fer að blikka sem endurspeglar viðvörunarkóða.

**⚠** *Áður en vélin er notuð skaltu tryggja að kveikt sé að fyrsta græna LED-ljósinu fyrir viðvörunarkerfi varðandi ofhleðslu. Viðvörunarkerfi varðandi ofhleðslu má ekki nota til að kanna byrðina áður en henni er lyft: það er aðeins hannað til að gefa merki um hugsanlegt ójafnvægi vélarinnar á hreyfiöxul hennar. Slíkt ójafnvægi kann að orsakast af skyndilegri notkun stanga við burðarmeðhöndlun. Ef, við vinnu, kviknar á nokkrum vísum, skal nota stangirnar á hnökralausari máta.*

### Hnekkingarrofi fyrir burðarvarkerfi

Þessi rofi heimilar hnekkingu burðarvarkerfisins svo hægt sé að endurheimta vélin:

- þegar hún er fóst eftir að burðarvarkerfið hefur verið virkjað
- ef um aðalvélabilun er að ræða þar sem óskað er eftir aflæsingum allra hreyfinga vélarinnar

Svo hægt sé að hindra misnotkun þessa búnaðar (þ.e. vinna fyrir utan burðarvarkerfi og stöðugleikamarka vélarinnar) fylgir tímamælir burðarvarkerfinu (stilltur á 10 sekúndur), sem, eftir að tíminn hefur runnið út, endurheimtir sjálfkrafa læsingaaðgerðir.

Þegar kveikt er á afvirkjun fyrir burðartakmarkara eru L8 led-ljós með stöðugu rauðu ljósi.

Hnekkingarrofi fyrir burðarvarkerfi er aðeins virkur í stillingu fyrir vinnustað. Í stillingu fyrir pall er ekki hægt að afvirkja burðarvarkerfi.

### Burðartöflurnar notaðar

Uppsettu burðartöflurnar í stýrishúsinu gefa til kynna heimilaða hámarksbyrði í samræmi við framlengingu bómu og tegund aukabúnaðar. Kynntu þér alltaf þessar töflur svo hægt sé að nota vélinu undir öruggra marka.

Framlengingarstig bómunnar má kanna með hjálp tölustafanna (A, B, C, D, E) sem málaðir eru á sömu bómu, raunveruleg halli bómunnar er sýndu við hornvísinn.

## Leiðbeiningar um flutning og lyftingu - GTH-3007

### Fest á vörubíl eða tengivagn fyrir flutning

Snúðu lykilrofanum í af-stöðu og fjarlægðu lykilinn fyrir flutning.

Athugaðu með lausa eða ófesta hluti á allri vélinni.

Tryggðu að dyr og gluggar dyra séu kræktir aftur og tryggilegir.

Fyrir flutning skal setja fjarbúnaðinn niður og draga bómuna inn.

Notaðu leiðbeinanda til að ferma og afferma fjarbúnaðinn. Hafðu bómuna eins lágt og hægt er þegar verið er að ferma og afferma hana.

Settu handbremsuna á.


### Undirvagninn festur

Notaðu keðjur með nægri burðargetu.

Notaðu að lágmarki 4 keðjur. Það eru fjórir festipunktur á undirvagninum, tveir fremst og tveir aftast á vélinni.

Settu gafflana eða aukabúnaðinn að fullu niður. Tryggðu gafflana eða aukabúnaðinn með viðeigandiól eða keðju til að hindra hreyfingu.

Hagræddu útbúnaðinum til að koma í veg fyrir skemmdir á keðjunum.

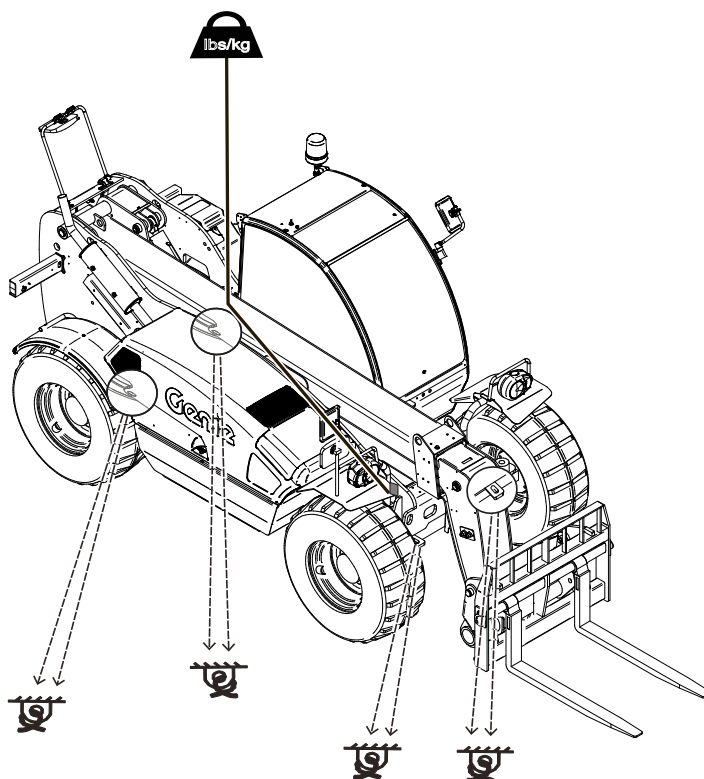

## Aukabúnaður

Þessi vél getur verið búin ýmsum aukabúnaði.

Aðeins skal nota aukabúnað sem viðurkenndur er af Genie í þessum hluta.

Upplýsingar um hvernig megi koma fyrir og skipta um aukabúnað í þessari vél má finna í hlutanum „Leiðbeiningar fyrir hraðtengi“.

### Listi yfir aukabúnað sem viðurkenndur er af Genie


#### GTH-2506:

- **Breytilegir gafflar**  
(hlutanúmer 55.0750.0112)
- **FEM 2 plötu- og gaffalspakki**  
(hlutanúmer 55.0750.0113)
- **GM-1 breytilegir gafflar**  
(hlutanúmer 55.0750.0088)
- **Vökvagafflar FEM2 Side-Shift +- 100 mm**  
(hlutanúmer 59.0601.5023)
- **Hleðsluskófla 500 Lt**  
(hlutanúmer 59.0201.9019)
- **Hleðsluskófla 800 Lt**  
(hlutanúmer 59.0201.9020)
- **Steypufata 500 Lt handvirk losun**  
(hlutanúmer 59.0401.2028)
- **Steypufata 500 Lt vökvalosun**  
(hlutanúmer 55.0401.2029)
- **Steypublöndunarfata 250 Lt vökva**  
(hlutanúmer 59.0401.2018)
- **Múrsteinsfata**  
(hlutanúmer 59.0401.2032)
- **Fastur krókur á plötu**  
(hlutanúmer 59.0700.9012)
- **Vélræn bóma 2 m lengd/ 2000 kg burðargeta**  
(hlutanúmer 59.0802.3027)


Upplýsingum fyrir notkun á þessum aukabúnaði er lýst í stjórnandahandbók fyrir ákveðinn aukabúnað á opinberri heimasíðu Genie: [www.genielift.com/en/service-support/manuals](http://www.genielift.com/en/service-support/manuals)

# Burðartöflur

## GTH-2506, 2000 Kg Jib

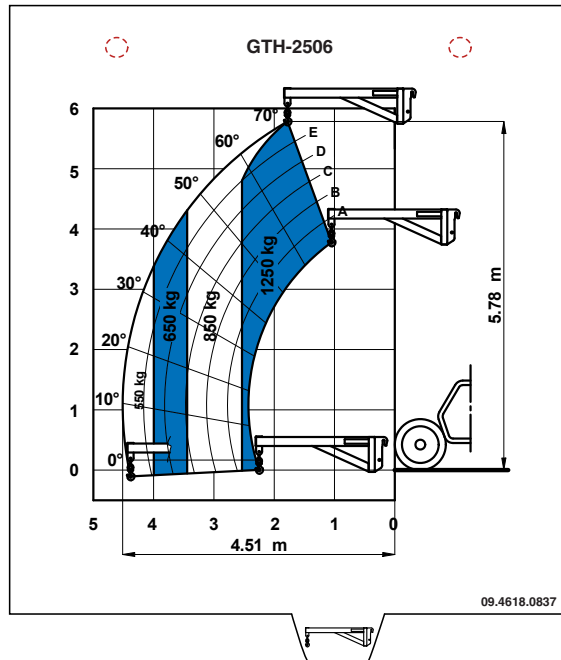

## GTH-2506, fata

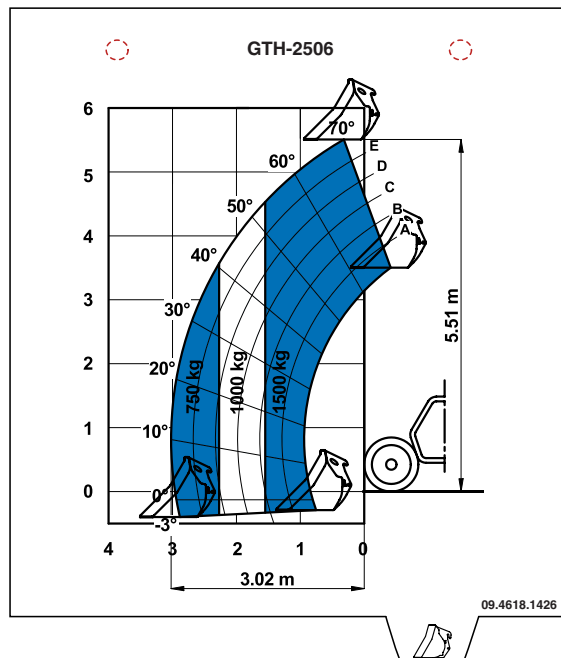

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL