



INSTALLATION INSTRUCTIONS

48001535
RIDE CONTROL KIT

APPROXIMATE INSTALLATION TIME: 4.0 hours

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL


- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL


NOTE: Orient the hoses (15) and (16) to the correct angle orientation, as indicated in figure 10.

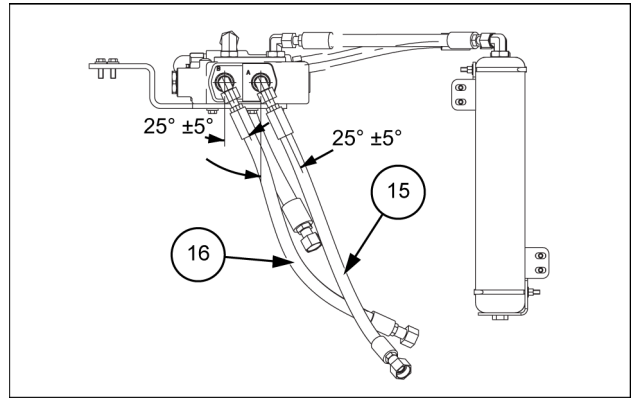

LEIL17WHL0512AB 10


Electrical connections

1. Connect the electrical connector YRC to the ride control valve.

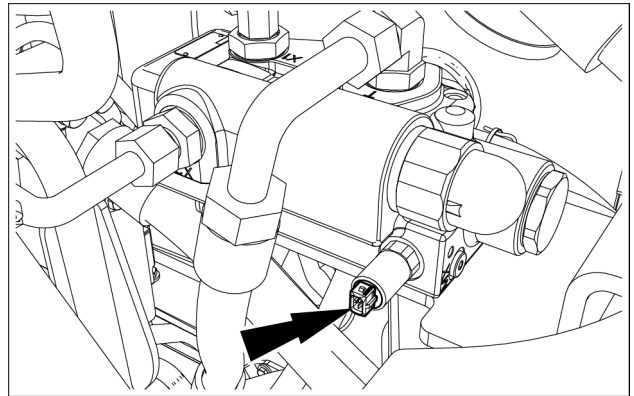

LEIL16WHL1939AB 11

2. This is the existing ride control button.

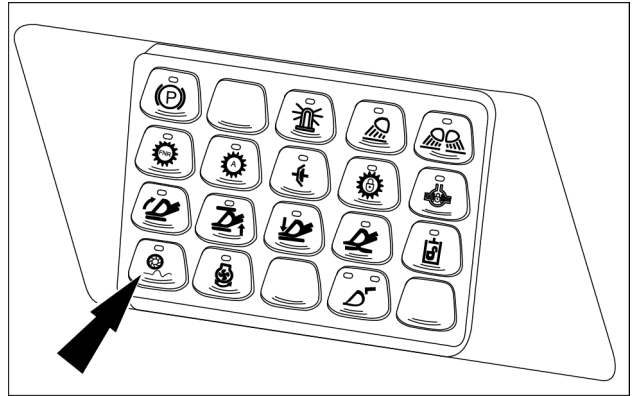

LEIL16WHL1493AB 12

Decal installation

1. Install appropriate new decals (23) to both sides of front chassis as shown.
2. Attach electronic service tool to machine and key on. Navigate to machine configuration screen. Scroll down to "Auto Ride Control". Set modified value to "Installed". Pick "Send Modified Values To Controller" button. Follow screen prompts to exit.

3 - VORMONTAGE

VORBEREITUNG ZUR MONTAGE

Vorbereitung

⚠ WARNUNG

Austretende Flüssigkeit!

Treten Hydraulikflüssigkeit oder Dieselkraftstoff unter Druck an einer undichten Stelle aus, so kann der Strahl die Haut durchdringen und zu Infektionen oder Verletzungen führen. Vermeidung von Verletzungen: Lassen Sie den gesamten Druck ab, bevor Sie Flüssigkeitsleitungen trennen oder am Hydrauliksystem arbeiten. Achten Sie vor der Druckbeaufschlagung darauf, dass alle Armaturen fest sitzen und die Bauteile in einwandfreiem Zustand sind. Nehmen Sie bei Verdacht auf eine Undichtheit die Überprüfung nie mit der Hand vor. Verwenden Sie zu diesem Zweck ein Stück Karton oder Holz. Suchen Sie bei Verletzungen durch ausgetretene Flüssigkeiten sofort einen Arzt auf. Die Nichtbeachtung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

W0178A

⚠ WARNUNG

Unter Druck stehende Hydraulikflüssigkeit kann durch die Haut dringen und zu ernsthaften Verletzungen führen.

Die Hydraulikflüssigkeit steht unter sehr hohem Druck. Legen Sie den Löffel bzw. das Anbaugerät auf dem Boden ab. Schalten Sie den Motor ab, stellen Sie den Zündschlüssel auf „Ein“, und bewegen Sie den Hydrauliksteuerhebel mehrere Male in alle Stellungen, um den restlichen Druck im System abzubauen.

Die Nichtbeachtung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

W0161A

⚠ WARNUNG

Austretende Flüssigkeit!

Treten Hydraulikflüssigkeit oder Dieselkraftstoff unter Druck an einer undichten Stelle aus, so kann der Strahl die Haut durchdringen und zu Infektionen oder Verletzungen führen. Vermeidung von Verletzungen: Lassen Sie den gesamten Druck ab, bevor Sie Flüssigkeitsleitungen trennen oder am Hydrauliksystem arbeiten. Achten Sie vor der Druckbeaufschlagung darauf, dass alle Armaturen fest sitzen und die Bauteile in einwandfreiem Zustand sind. Nehmen Sie bei Verdacht auf eine Undichtheit die Überprüfung nie mit der Hand vor. Verwenden Sie zu diesem Zweck ein Stück Karton oder Holz. Suchen Sie bei Verletzungen durch ausgetretene Flüssigkeiten sofort einen Arzt auf.

Die Nichtbeachtung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

W0178A

⚠ WARNUNG

Austretende Flüssigkeit!

Trennen Sie die Hydraulikschnellkupplung nicht, solange sie unter Druck steht. Vergewissern Sie sich, dass der Hydraulikdruck im System vollständig abgebaut ist, bevor Sie die Hydraulikschnellkupplung trennen.

Die Nichtbeachtung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

W0095A

⚠ WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

Vor allem Wartungsarbeiten muss das Hydrauliksystem abkühlen. Die Temperatur der Hydraulikflüssigkeit darf maximal 40 °C (104 °F) betragen.

Die Nichtbeachtung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

W0241A



Gedruckt in Italien

© 2017 CNH Industrial Italia S.p.A. Alle Rechte vorbehalten

Die auch teilweise Vervielfältigung des Textes bzw. der Abbildungen ist verboten.

CNH Industrial Italia S.p.A behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Verbesserungen an der Konstruktion oder Änderungen an den technischen Daten vorzunehmen, und dies ohne jegliche Verpflichtung, diese Verbesserungen bzw. Änderungen an bereits verkauften Maschinen vorzunehmen. Hier enthaltene Spezifikationen, Beschreibungen und Illustrationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, können jedoch jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

Die Verfügbarkeit einiger Modelle und Ausrüstungsstände varriert je nach Land, in dem die Ausrüstung erworben wird. Weitergehende Informationen zu bestimmten Produkten erhalten Sie bei Ihrem CNH Industrial-Händler.


CNH Industrial ist eine eingetragene Marke in den USA und vielen anderen Ländern und Eigentum der CNH Industrial N.V., ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen oder an diese lizenziert.

Alle hier in Verbindung mit Waren und/oder Dienstleistungen von Firmen erwähnten Marken, die nicht Eigentum der CNH Industrial N.V., ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen sind oder an diese lizenziert wurden, sind Eigentum dieser jeweiligen Firmen.


Pose des flexibles

1. Brancher le flexible de commande anti-tangage gauche (16) au coude à 90° (8) précédemment installé sur l'orifice « B ».
2. Brancher le flexible de commande anti-tangage droit (15) au coude à 90° (8) précédemment installé sur l'orifice « A ».
3. Poser les deux coudes à 90° (8) en haut des accumulateurs gauche et droit (3).
4. Brancher le flexible (19) entre le connecteur droit (17) précédemment installé sur l'orifice « X2 » du distributeur anti-tangage (6) et le coude à 90° (8) précédemment installé en haut de l'accumulateur gauche (3).
5. Brancher le flexible (20) entre le coude à 90° (8) précédemment installé sur l'orifice « X1 » du distributeur anti-tangage (6) et le coude à 90° (8) précédemment installé en haut de l'accumulateur droit (3).

REMARQUE: Orienter les flexibles (19) et (20) selon l'angle correcte illustré sur la figure 8.

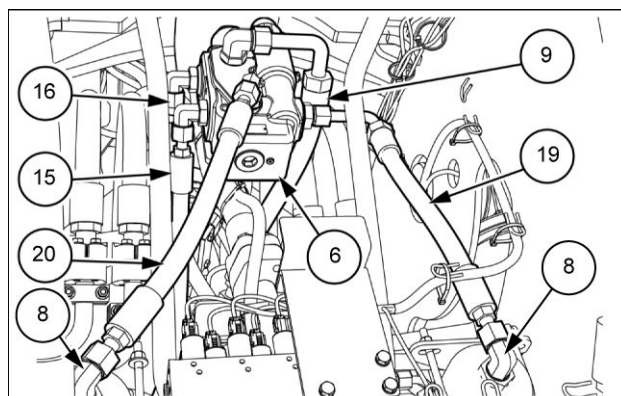

LEIL17WHL0513AB 7

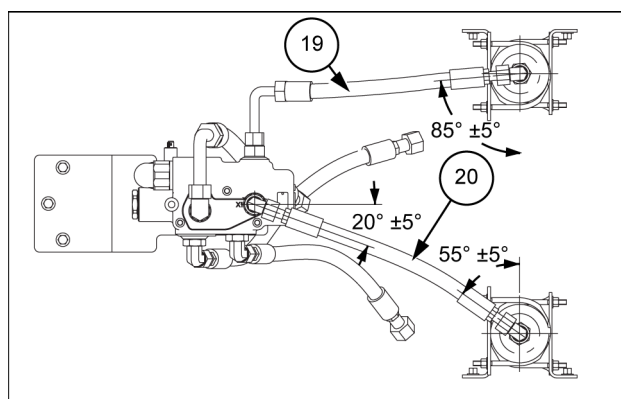

LEIL17WHL0511AB 8

2 - CONTENUTO DEL KIT

Descrizione generale del kit

AVVISO: per controllare i numeri di parte degli articoli del presente kit, fare riferimento al Catalogo ricambi.

NOTA: quando si fa riferimento alle istruzioni per i riferimenti alle didascalie, il numero [ad esempio: **(1)**] indica il componente **(1)** riportato nella distinta relativa al contenuto del kit. La lettera [ad esempio: **(A)**] indica il componente sull'unità e non quello riportato nella distinta relativa al contenuto del kit.

Prima di iniziare l'assemblaggio, leggere tutte le istruzioni.

I riferimenti al lato destro, sinistro, anteriore e posteriore sono da intendersi guardando dal sedile dell'operatore.


NOTA: la tabella seguente mostra i componenti numerati come riportato nelle istruzioni di montaggio.

Componente	Descrizione	Quantità
1	Staffa accumulatore, destra	1
2	Staffa accumulatore, sinistra	1
3	Accumulatore, 3.78 L	2
4	Bullone a U, coniato	4
5	Gomito, 90°	1
6	Valvola, comando assetto	1
7	Staffa, distributore antibeccheggio	1
8	Gomito, regol. a 90° 20 mm ORFS X M33 ORB	5
9	Tubo flessibile, serbatoio comando assetto	1
10	Staffa accumulatore, sinistra	1
11	Rondella, 11x24x2 mm	16
12	Dado	16
13	Rondella, 13.5x28x4 mm	6
14	Bullone, M12x30 pieno	3
15	Tubo flessibile, comando assetto, destra	1
16	Tubo flessibile, comando assetto, sinistra	1
17	Connettore, STR THD 20mm ORFSx33 ORB	1
18	O-ring, 0.062x0.938 in	3
19	Tubo flessibile, accumulatore, sinistra	1
20	Tubo flessibile, accumulatore, destra	1
21	Staffa accumulatore, destra	1
22	Bullone, M12x40 pieno	3
23	Decalcomania, comando assetto	-

Lettera	Descrizione
A, B.	Canna del cilindro
C.	Ritorno al tubo del serbatoio
P.	Tappo

14. Accelerare la macchina a un minimo di **5 km/h (3 mph)**. I bracci di sollevamento non devono alzarsi in maniera visibile. La luce indicatore sull'interruttore a bilanciere del comando assetto non dovrebbe essere illuminata. L'assetto della macchina dovrebbe essere visibilmente più turbolento quando il comando assetto è disattivato.
15. Arrestare la macchina in sicurezza.
16. Verificare l'eventuale presenza di perdite d'olio. In caso di perdita, riparare secondo necessità. Assicurarsi che il livello dell'olio nel serbatoio idraulico sia corretto.
17. Montare le protezioni e i coperchi d'accesso.


1. Estacione la máquina en una superficie firme y nivelada, baje la cuchara y apague el motor.
2. Mantenga alejadas de la máquina a todas las personas no autorizadas. Encienda el motor con la llave de contacto en la posición ON. El interruptor del control piloto debe estar encendido.

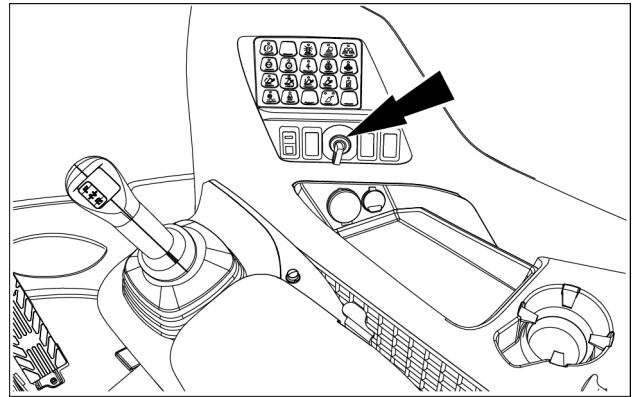

LEIL16WHL1571AA 1

3. Accione las palancas de control de derecha a izquierda y de delante hacia atrás doce veces, aproximadamente, para descargar la presión del conducto hidráulico, e instale la bomba de vacío en el depósito hidráulico. Coloque la llave de contacto en la posición OFF (apagado) y retire la llave.

AVISO: Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en el sistema hidráulico, es necesario permitir que el sistema se enfríe (la temperatura no debe ser superior a 40 °C (104.0 °F)).

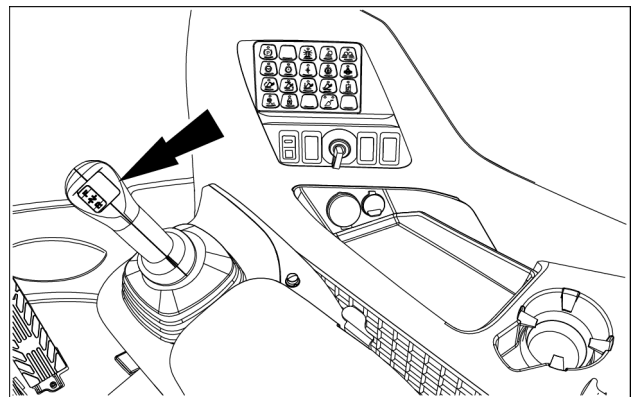

LEIL16WHL1572AA 2

4. Abra el capó del motor. Gire el interruptor de desconexión por tiempo a la posición "OFF".
5. Elimine todos los contaminantes de la manguera y desconecte todas las conexiones de tubo. Etiquete todos los cables eléctricos, mangueras y tubos desconectados para poder identificarlos. Conecte y tape todas las conexiones de mangueras y tubos que estén abiertas. Compruebe que los tapones y tapas estén limpios y que no queden residuos.

NOTA: Antes de instalar mangueras, tubos o racores hidráulicos, compruebe que las juntas tóricas estén correctamente instaladas y lubricadas.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL